

Nhóm H

# Kết cấu thép – Gia công, lắp ráp và nghiệm thu – Yêu cầu kỹ thuật

*Steel structures – Fabrication, assembly, check and acceptance –Technical requirements*

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về gia công, lắp ráp, nghiệm thu kết cấu thép của nhà và công trình công nghiệp.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại kết cấu làm bằng thép các bon và thép hợp kim thấp từ loại C38/23 đến loại C60/45. Tiêu chuẩn này không áp dụng các kết cấu được liên kết bằng đinh tán, không áp dụng cho các kết cấu làm bằng thép loại C60/45 chịu tải trọng động và rung.

## 1. Nguyên tắc chung.

- 1.1. Kết cấu thép phải được gia công và lắp ráp theo bản vẽ kết cấu và bản vẽ chi tiết kết cấu.
- 1.2. Khi gia công, lắp ráp nên dùng phương pháp cơ giới, phương pháp tổ hợp khối lớn phù hợp với biện pháp thi công và sơ đồ công nghệ.
- 1.3. Trong quá trình gia công, lắp ráp, nghiệm thu phải tiến hành kiểm tra việc thực hiện các sơ đồ công nghệ và biện pháp thi công. Kết quả kiểm tra phải ghi vào nhật ký công trình.
- 1.4. Vật liệu dùng cho gia công và lắp ráp phải có chất lượng và số hiệu phù hợp với yêu cầu thiết kế.
- 1.5. Đối với các kết cấu cụ thể, ngoài các quy định của tiêu chuẩn này còn phải tuân theo các quy định riêng dành cho các kết cấu đó.

## 2. Gia công.

- 2.1. Yêu cầu về thép và vật liệu hàn.
  - 2.1.1. Tất cả thép phải được kiểm tra đạt các tiêu chuẩn hoặc điều kiện kỹ thuật.  
Thép phải được nắn thẳng, xếp loại, ghi mác và sắp xếp theo tiết diện.  
Trước khi đem sử dụng, thép cần phải làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.
  - 2.1.2. Thép phải được xếp thành đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trường hợp phải để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước. Xếp các tấm thép kê lót phải được tạo góc lượn tránh tắc đọng nước.  
Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng.
  - 2.1.3. Que hàn, dây hàn, thuốc hàn phải xếp theo lô, theo số hiệu và phải để ở nơi khô ráo. Riêng thuốc hàn phải bảo quản trong thùng kín.  
Trước khi sử dụng, phải kiểm tra chất lượng que hàn, dây hàn và thuốc hàn tương ứng với quy định trong các tiêu chuẩn hoặc điều kiện kỹ thuật.  
Que hàn, dây hàn và thuốc hàn phải sấy khô theo chế độ thích hợp cho từng loại. Lượng que hàn và thuốc hàn đã sấy khô lấy ở tủ sấy ra được dùng trong một ca. Riêng C60/45 được dùng trong hai giờ.

2.2. Đo đạc, nắn và uốn thép.

2.2.1. Đo đạc thép phải dùng thước cuộn hoặc thước lá kim loại có độ chính xác cấp 2 theo TCVN 4111 : 1985 (Dụng cụ đo độ dài và góc. Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản). Cần chú ý tới lượng dư đo gia công cơ khí và co ngót khi hàn.

2.2.2. Nắn và uốn thép cần tránh tạo vết xước, vết lõm và các khuyết tật khác trên bề mặt.

Khi uốn, các chi tiết thép cần được bào nhẵn mép, ba via và các đường cong giao nhau.

2.2.3. Nắn và uốn nguội thép phải đảm bảo bán kính cong và độ vồng  $f$  của các chi tiết theo quy định của bảng 1.

2.2.4. Nắn và uốn các chi tiết làm bằng các loại thép sau đây chỉ được tiến hành ở trạng thái nóng.

a) Loại C46/39, C44/29 và 38/23 ở nhiệt độ từ 900 đến 1000°C.

b) Loại C52/40 và C60/45 ở nhiệt độ từ 900 đến 950°C.

Khi nhiệt độ hạ xuống dưới 700°C phải ngừng gia công thép. Sau gia công, thép phải được nguội dần sao cho chi tiết không bị tối, cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.

2.2.5. Khi uốn thép, đường kính búa uốn được quy định:

a) Không nhỏ hơn 1,2 bê dày chi tiết làm bằng thép các bon chịu tải trọng tĩnh.

b) Không nhỏ hơn 2,5 bê dày chi tiết làm bằng thép các bon chịu tải trọng động.

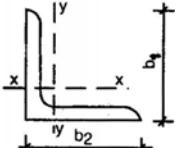
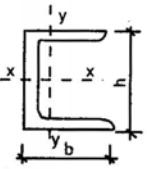
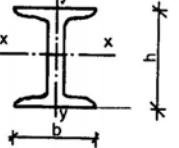
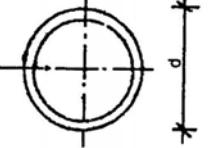
Đối với thép hợp kim thấp, đường kính đầu búa uốn phải tăng 50% so với thép các bon. Riêng thép hợp kim C60/45 thì đường kính búa uốn không nhỏ hơn 3 lần bê dày chi tiết và phải làm nhẵn các mép trước khi uốn.

**Bảng 1 – Bán kính cong và độ vồng yêu cầu khi nắn và uốn các chi tiết thép.**

**Bảng 1 - Bán kính cong và độ vồng yêu cầu khi nắn và uốn các chi tiết thép**

Dạng thép cán	Hình dạng của mặt cắt ngang	Trục quán tính	Bán kính cong $r$ và độ vồng $f$			
			Khi uốn		Khi nắn	
			$r$	$f$	$r$	$f$
1	2	3	4	5	6	7
Thép tấm		x-x y-y	25a	$\frac{l^2}{200a}$	50a	$\frac{l^2}{400a}$ $\frac{l^2}{200b}$

Bảng 1 - (kết thúc)

1	2	3	4	5	6	7
Thép góc		x-x y-y	45b <sub>1</sub> 45 b <sub>2</sub>	$\frac{l^2}{360b_1}$ $\frac{l^2}{360b_2}$	90b <sub>1</sub> 90b <sub>2</sub>	$\frac{l^2}{720b_1}$ $\frac{l^2}{720b_2}$
Thép hình chữ "U"		x-x y-y	25h 45h	$\frac{l^2}{200h}$ $\frac{l^2}{360b}$	50h 90b	$\frac{l^2}{400h}$ $\frac{l^2}{720b}$
Thép hình chữ "I"		x-x y-y	25h 25b	$\frac{l^2}{200h}$ $\frac{l^2}{200b}$	50h 50b	$\frac{l^2}{400h}$ $\frac{l^2}{400b}$
Thép ống		-	30d	-	60d	-

Trong đó: l - Chiều dài phần uốn cong;

S- Bề dày thép;

b-h- Chiều rộng và chiều cao của tiết diện;

d- Đường kính ống.

#### Chú thích:

- 1) Đối với thép tấm cho phép dùng mỏ hàn hơi gia nhiệt nắn.
- 2) Bán kính cong nhỏ nhất khi uốn chi tiết tải trọng tĩnh, có thể bằng 12,5.
- 3) Công thức tính độ võng f được áp dụng khi chiều dài cung không vượt quá 1,5S.

#### 2.3. Cắt và gia công mép.

2.3.1. Phải dùng phương pháp gia công cơ khí (bào, phay, mài) để gia công mép chi tiết các loại thép sau:

- a) Tất cả các loại thép sau khi cắt bằng hồ quang không khí.
- b) Thép loại C53/40 và loại có cường độ nhỏ hơn, thép gia công nhiệt (các loại thép này chưa qua hàn hoặc hàn không nóng chảy hoàn toàn) sau khi cắt bằng ôxy thủ công.

Riêng loại thép C60/45, chỉ được dùng phương pháp bào hoặc phay để gia công mép.

2.3.2. Gia công cơ khí phải thực hiện tối độ sâu không nhỏ hơn 2mm để loại trừ hết các khuyết tật bề mặt, các vết xước hoặc vết nứt ở các mép chi tiết. Khi gia công bằng máy mài tròn, phải mài dọc mép chi tiết.

- 2.3.3. Mép các chi tiết sau khi cắt bằng dao cắt cũng phải qua gia công cơ khí tương ứng với các mục 2.3.1; 2.3.2. Mép sau khi cắt bằng dao cắt phải nhẵn, không có rìa xơm vượt quá 0,3mm và không có các vết nứt.
- 2.3.4. Mép các chi tiết sau khi gia công phải nhẵn, độ gồ ghề không quá 0,3mm. Riêng đối với thép loại C38/23 cho phép tối 1mm.
- 2.3.5. Độ sai lệch về kích thước và hình dạng của các mép chi tiết gia công phải tuân theo sự sai lệch cho phép của các bản vẽ chi tiết kết cấu hoặc TCVN 1691 : 1975 (mỗi hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu, kích thước cơ bản) và bảng 5 của tiêu chuẩn này.
- 2.4. Tổ hợp.
- 2.4.1. Chỉ cho phép tổ hợp kết cấu khi các chi tiết và các phần tử kết cấu đã được nắn, sửa, làm sạch gi, dầu mỡ và các chất bẩn khác.
- Không được làm thay đổi hình dạng của kết cấu và các chi tiết khi tổ hợp nếu không được để cập tới trong biện pháp thi công.
- Không được làm thay đổi hình dạng của kết cấu và các chi tiết khi lật và vận chuyển.
- Không được dịch chuyển và lật các kết cấu lớn, nặng khi chúng mới được hàn dính, chưa có bộ gá chống biến dạng.
- Các phần tử kết cấu khi tổ hợp xong và đã được kiểm tra nhưng chưa kết thúc hàn trong vòng 24 giờ thì phải được kiểm tra lại.
- 2.4.2. Khi hàn dính, chỉ cần mối hàn có tiết diện tối thiểu, để khi hàn chính mối hàn này sẽ làm nóng chảy mối chính.
- Chiều dài mối hàn dính đối với kết cấu thép loại C52/40 và thép có cường độ nhỏ hơn, quy định không nhỏ hơn 50mm, khoảng cách giữa 2 mối hàn này không lớn hơn 500mm, đối với thép loại C60/45, chiều dài không nhỏ hơn 100mm, khoảng cách giữa 2 mối hàn này không quá 400mm và chiều cao không lớn hơn 0,5 lần chiều cao mối hàn theo thiết kế.
- Mối hàn dính phải do các thợ có đủ các điều kiện nêu ở điều 2.5.3 và phải hàn bằng vật liệu hàn có chất lượng như chất lượng của mối hàn chính.
- Chú thích:**
- 1) Các chi tiết làm bằng thép loại C52/40 và loại có cường độ nhỏ hơn, cho phép hàn dính ở ngoài đường hàn thiết kế để kẹp giữ tạm chi tiết này trong khi gia công (khoan, uốn....). Sau khi hàn xong cần tẩy bỏ và làm sạch chỗ hàn đó trên kết cấu.
  - 2) Đối với liên kết hàn tự động hoặc nửa tự động, cho phép hàn dính bằng que hàn có độ bền đảm bảo được yêu cầu nêu tại điều 2.5.1; 2.5.2.
- 2.4.3. Dạng mép vát, kích thước khe hở của các chi tiết và của bản nối công nghệ (nếu có) theo TCVN 1691 : 1975 (mỗi hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu kích thước cơ bản) riêng thép loại C60/45 theo chỉ dẫn của bản vẽ kết cấu.
- Những chỗ ba via và chỗ gồ ghề cản trở việc lắp ghép các chi tiết phải được tẩy phẳng bằng máy mài tròn trước khi tổ hợp.
- 2.4.4. Khi tổ hợp bằng bu lông cần phải xiết chặt các bu lông và làm trùng các lỗ còn lại bằng những chốt tổ hợp.

Độ khít khi xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có bề dày 0,3mm, que này không làm được sâu quá 20mm vào khe hở giữa các chi tiết hoặc bằng cách gõ búa vào bu lông không rung rinh hoặc dịch chuyển.

Đối với liên kết có yêu cầu độ khít cao thì khe hở giữa các chi tiết không được lớn hơn 0,3mm và que dò không lùa được vào khe hở giữa các chi tiết này.

Đối với những thép góc cắp đôi nằm trong cùng một mặt phẳng, gờ cạnh của chúng không được lệch nhau quá 0,5mm ở chỗ gá, kẹp và ở các mặt của kết cấu, còn các chỗ khác không quá 1mm

- 2.4.5. Khi tổ hợp tổng thể kết cấu có thể liên kết toàn bộ các phần tử hoặc liên kết riêng biệt từng phần của kết cấu. Trong quá trình tổ hợp tổng thể cần điều chỉnh toàn bộ liên kết kể cả việc khoét rộng các lỗ lắp ráp và đặt các dụng cụ định vị. Phải ghi rõ mã hiệu và vạch đường trực trên tất cả các phần tử kết cấu.

Khi tổ hợp tổng thể vỏ bao che của kết cấu tấm phải tiến hành đồng thời 3 đoạn vành trở lên.

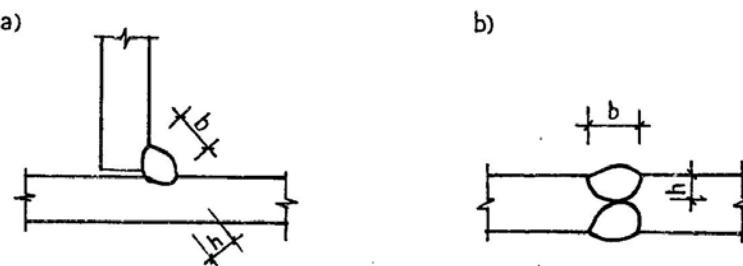
- 2.4.6. Kết cấu đầu tiên và kết cấu thứ 10 tiếp theo của kết cấu cùng loại được gia công trên 01 bệ gá lắp, phải được lắp thử phù hợp với bản vẽ chi tiết kết cấu.

Khi lắp thử, phải lắp toàn bộ các chi tiết phần tử của kết cấu với số bu lông và chốt không vượt quá 30% tổng số lỗ trong nhóm, riêng số chốt không nhiều quá 3 chiếc.

**Chú thích:** Chu kỳ lắp thử có thể khác với quy định trên và tùy thuộc sự tính toán trước trong thiết kế.

## 2.5. Hàn

- 2.5.1. Khi hàn kết cấu nên sử dụng các phương pháp tự động và nửa tự động có năng suất cao, tuân thủ quy trình công nghệ, nhằm đảm bảo các yêu cầu về kích thước hình học và cơ tính của mối hàn.
- 2.5.2. Khi hàn phải chọn chế độ ổn định. Chế độ hàn phải chọn sao cho đảm bảo được hệ số ngẫu  $\varphi_n$  (là tỷ số giữa chiều rộng b và chiều sâu ngẫu h của mối hàn) không nhỏ hơn 1,3 đối với mối hàn góc (hình 1.a) và không nhỏ hơn 1,5 đối với mối hàn giáp mép một lớp (hình 1.b)



**Hình 1 : Dạng ngẫu của mối hàn:**

- a - **Hàn góc;**  
b - **Hàn giáp mép một lớp.**

- 2.5.3. Thợ hàn hô quang tay - phải có bằng hàn hợp cách. Thợ hàn tự động và nửa tự động phải được học về hàn tự động và phải được cấp bằng tương ứng.
- 2.5.4. Cần ghi rõ số hiệu của mỗi thợ hàn ở gần mối hàn, khoảng cách không gần hơn 4cm kể từ mép mối hàn.

- 2.5.5. Trước khi đem tổ hợp, chi tiết phải được làm sạch hơi ẩm, dầu mỡ và các chất bẩn khác (ở bề mặt những chỗ sê hàn) với bề rộng không nhỏ hơn 20mm.
- 2.5.6. Phải kiểm tra việc tổ hợp kết cấu trước khi đem hàn. Chỉ được phép hàn các lớp tiếp theo (ở mối hàn nhiều lớp) sau khi làm sạch xỉ, bẩn và kim loại bắn toé của mối hàn đính, lớp lót và lớp trước. Những đoạn của các lớp hàn có rỗ khí, nứt, hố lõm phải được tẩy hết trước khi hàn lớp tiếp theo.
- 2.5.7. Để hàn ngẫu hoàn toàn, khi hàn hai mặt của mối hàn chữ "T", mối hàn góc và mối hàn giáp mép phải tẩy hết xỉ và các khuyết tật (nếu có) ở góc mối hàn mặt trước, trước khi hàn mặt sau.  
Khi hàn tiếp mối hàn bị buộc phải ngừng hàn giữa chừng, nên đánh sạch xỉ, kim loại tóe.... ở cuối đường hàn (kể cả xỉ ở miệng hàn) một đoạn dài 20mm. Đoạn hàn tiếp, phải hàn phủ lên đoạn đã được làm sạch.
- 2.5.8. Bề mặt các chi tiết hàn và nơi làm việc của thợ hàn phải được che mưa, gió mạnh và gió lùa.
- 2.5.9. Kích thước của mối hàn theo quy định của thiết kế nhưng không được vượt quá các trị số trong TCVN 1691 : 1975 (mối hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu, kích thước cơ bản), riêng đối với kết cấu làm bằng thép loại C60/45, kích thước mối hàn phải phù hợp với bản vẽ kết cấu. Kích thước mối hàn góc phải đảm bảo được tiết diện làm việc của nó. Tiết diện này được xác định bằng cạnh mối hàn ghi trong bản vẽ kết cấu và khe hở lớn nhất cho phép tiêu chuẩn TCVN 1691 : 1975 (mối hàn hồ quang điện bằng tay. Kiểu, kích thước cơ bản).  
Những chỗ cháy khuyết trên bề mặt chi tiết do hàn, phải được làm sạch bằng máy mài, với độ sâu không nhỏ hơn 0,5mm. Chỗ khuyết sâu vào trong thép hàn không được lớn hơn 3% bề dày thép hàn.
- 2.5.10. Thép loại C38/23 đến C52/40 khi hàn hồ quang tay nửa tự động ở nhiệt độ môi trường xung quanh thấp hơn nhiệt độ ghi trong bảng 2, cần phải đốt nóng trước tối 120°C với bề rộng 100mm ở mỗi bên đường hàn.

**Bảng 2 - Nhiệt độ môi trường xung quanh cho phép  
không cần đốt nóng thép khi hàn.**

Bề dày thép	Nhiệt độ nhỏ nhất cho phép °C			
	Thép các bon		Thép hợp kim tháp loại C52/40 và cường độ nhỏ hơn	
	Đối với các kết cấu			
	Dạng lưỡi	Dạng tấm lớn và dày	Dạng lưỡi	Dạng tấm lớn và dày
Từ 30 đến 40	0	0	0	+5
> 40	0	0	+5	+10

Khi hàn kết cấu lớn làm bằng thép tấm dày trên 20mm phải áp dụng các phương pháp hàn bậc thang, hàn phá đoạn 2 phía để giám tốc độ nguội cho mối hàn, hàn từ giữa đường hàn ra 2 phía (do hai thợ hàn đồng thời).

Khi hàn thép loại C60/45 có bề dày trên 25mm, dù nhiệt độ môi trường là bao nhiêu, đều phải đốt nóng trước khi hàn.

- 2.5.11. Khi hàn tự động thép các bon và thép hợp kim thấp, với mọi bề dày, không cần đốt nóng trước nếu nhiệt độ môi trường lớn hơn 0°C.
- 2.5.12. Khi hàn xong, mối hàn phải được làm sạch xỉ và kim loại bắn tóe. Bộ phận gá lấp vào kết cấu bằng hàn dính (nếu có) phải được tẩy bỏ bằng các biện pháp không làm hỏng thép kết cấu. Các mối hàn chính này phải được tẩy cho bằng mặt thép và tẩy hết khuyết tật.
- 2.5.13. Các phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn kết cấu thép được ghi trong bảng 3
- 2.5.14. Kiểm tra hình dạng bên ngoài mối hàn cần thỏa mãn các yêu cầu sau:
- Bề mặt nhẵn, đều đặn (không chảy tràn, chảy chân, co hẹp, ngắt quãng), không chuyển tiếp đột ngột từ bề mặt mối hàn sang bề mặt thép cơ bản. Trong kết cấu chịu tải trọng động, bề mặt mối hàn góc cũng phải đảm bảo chuyển tiếp đều đặn sang bề mặt thép cơ bản;
  - Kim loại mối hàn phải chắc đặc, không có vết nứt và không có khuyết tật vượt quá giới hạn cho phép ghi ở điều 2.5.16;
  - Cho phép khuyết chân mối hàn với độ sâu không quá 0,5mm khi thép có bề dày từ 4 đến 10mm và không quá 1mm khi thép dày trên 10mm.
  - Miệng hàn phải được hàn đắp đầy.
- 2.5.15. Những chỗ có mối hàn giao nhau và những chỗ có dấu hiệu khuyết tật phải kiểm tra lựa chọn theo mục 3 của bảng 3. Nếu kiểm tra phát hiện mối hàn không đạt yêu cầu, phải kiểm tra tiếp để phát hiện giới hạn của phạm vi khuyết tật. Sau đó tẩy bỏ khuyết tật, hàn đắp và kiểm tra lại.
- 2.5.16. Kiểm tra độ kín mối hàn bằng dầu hỏa được quy định như sau:
- Tẩm dầu một mặt mối hàn, số lần tẩm không ít hơn 2, khoảng thời gian giữa hai lần tẩm là 10 phút;
  - Quét nước phấn hoặc nước cao lanh ở mặt mối hàn không tẩm dầu và để yên trong thời gian 4 giờ.
- Nếu mối hàn kín thì trên mặt được quét nước phấn hay nước cao lanh không xuất hiện vết dầu loang.
- 2.5.17. Kiểm tra độ chắc đặc mối hàn bằng nước xà phòng. Nếu sau khi bơm khí nén (phía bên kia) hoặc hút chân không mà không thấy xuất hiện bọt khí xà phòng thì mối hàn có độ đặc chắc tốt.
- 2.5.18. Cho phép tồn tại những khuyết tật trong mối hàn như sau:
- Không ngẫu theo tiết diện ngang của mối hàn hai mặt. Ở độ sâu không quá 5% bề dày thép, nhưng không lớn hơn 2mm, với đoạn dài không ngẫu không quá 50mm, khoảng cách giữa hai khuyết tật này không nhỏ hơn 250mm và tổng chiều dài của chúng không lớn hơn 20mm trên 1m đường hàn;
  - Không ngẫu ở góc mối hàn không có đệm lót. Ở độ sâu không quá 15% bề dày thép, nhưng không lớn hơn 3mm.;
  - Dạng xỉ đơn hoặc rỗ khí đơn, đường kính không lớn hơn bề dày thép, nhưng không lớn hơn 3mm;
  - Dạng xỉ dải hoặc rỗ khí dải dọc mối hàn tổng chiều dài không quá 200mm trên 1m đường hàn;

- e) Dạng xỉ chùm và rõ khí chùm, không quá 5 cái trên 1 đường hàn, đường kính của một khuyết tật không quá 1,5mm;
- g) Tổng kích thước của các khuyết tật (rõ khí, không ngáu, và dạng xỉ nằm riêng biệt không thành dải);
- Trong tiết diện mối hàn hai mặt, không quá 10% bề dày thép nhưng không lớn hơn 2mm;
  - Trong tiết diện mối hàn một mặt, không quá 10% bề dày thép nhưng không lớn hơn 3mm.
- 2.5.19. Trong mối hàn góc và hàn giáp nối, cho phép tồn tại các khuyết tật rõ khí và dạng xỉ sau:
- a) Khi kết cấu chịu tải trọng động và chịu lực kéo: không quá 4 khuyết tật (với đường kính không quá 1mm, với thép mỏng dưới 25mm hoặc không quá 4% bề dày, với thép dày trên 25mm và khoảng cách giữa các khuyết tật không nhỏ hơn 50mm) trên đoạn dài 400mm.
  - b) Khi kết cấu chịu nén: không quá 6 khuyết tật (đường kính không lớn hơn 2mm và khoảng cách giữa chúng không nhỏ hơn 10mm trên đoạn dài 400mm).

**Bảng 3 – Các phương pháp kiểm tra chất lượng mối hàn kết cấu thép**

<b>Phương pháp kiểm tra</b>	<b>Dạng kết cấu</b>
1	2
1. Rà soát có hệ thống việc thực hiện quá trình công nghệ tổ hợp và hàn.	Tất cả các dạng kết cấu
2. Quan sát bề ngoài và đo kích thước 100% mối hàn.	Tất cả các dạng kết cấu
3. Kiểm tra xác xuất các mối hàn bằng siêu âm hoặc bằng tia phát xạ xuyên thấu.	Tất cả các dạng kết cấu, trừ những kết cấu ghi ở mục 6 trong bảng này.
4. Thủ nghiệm độ chắc đặc tất cả mối hàn bằng phương pháp tắm dầu hỏa hoặc phủ nước xà phòng (khi có áp suất dư hoặc chân không).	Kết cấu làm bằng thép tấm dày tối 16mm, trong đó có mối hàn yêu cầu kín.
5. Thủ nghiệm độ chắc đặc và độ bền mối hàn bằng thuỷ lực hoặc khí nén.	Các bể chứa, bình chứa và ống dẫn các dung môi dùng thử nghiệm và trị số áp lực theo chỉ dẫn của thiết kế.
6. Kiểm tra bằng phương pháp không phá hỏng liên kết.	Dạng kết cấu, phương pháp và mức kiểm tra do thiết kế quy định.
7. Thủ nghiệm cơ tính trên các mẫu kiểm tra.	Dạng kết cấu phương pháp kiểm tra do thiết kế quy định.
8. Quan sát kim tương đối hàn	Dạng kết cấu, phương pháp và mức kiểm tra do thiết kế quy định.

- 2.5.20. Khi kiểm tra xác suất, nếu phát hiện khuyết tật không cho phép, phải xác định giới hạn của nó bằng cách kiểm tra thêm ở gần nơi khuyết tật. Nếu kiểm tra thêm lao phát hiện thấy các khuyết tật khác không cho phép thì phải kiểm tra toàn bộ mối hàn.

- 2.5.21. Không cho phép có vết nứt trong mối hàn. Đoạn mối hàn có vết nứt phải được khoan chặn cách các đầu nứt 15mm bằng mũi khoan có đường kính từ 5 đến 8mm, sau đó gia công vát mép và hàn lại theo điều 2.5.24.
- 2.5.22. Các tấm làm mẫu thử nghiệm cơ tính phải được gia công bằng loại thép làm kết cấu và được hàn trong điều kiện như khi hàn kết cấu (cùng vị trí hàn, thợ, chế độ, vật liệu và thiết bị hàn).
- 2.5.23. Kích thước tấm làm mẫu thử nghiệm, hình dạng, kích thước mẫu thử và phương pháp cắt mẫu phải theo quy định của các TCVN 197: 1985 (Kim loại, phương pháp thử kéo). TCVN 198 : 1985 (Kim loại, phương pháp thử uốn) TCVN 256: 1983 (Kim loại, phương pháp thử độ cứng Brinell). TCVN 257: 1985 (Kim loại phương pháp thử động cứng Roven. Thang A, B, C). TCVN 258: 1985 (Kim loại, phương pháp thử độ cứng Vicke), và TYCVN 312 : 1984 (Kim loại, phương pháp thử uốn và đập ở nhiệt độ thường).

Hệ số mẫu thử nghiệm cơ lý quy định như sau:

- Kéo tĩnh: mối hàn giáp mép – 2 mẫu, kim loại mối hàn giáp mép mối hàn góc và chữ “T” - mỗi loại 3 mẫu;
- Độ dài và đập kim loại mối hàn giáp mép và khu vực lân cận mối hàn theo đường nóng chảy - mỗi loại 3 mẫu;
- Uốn tĩnh mối hàn giáp mép – 2 mẫu;
- Độ cứng: Tất cả các mối hàn làm bằng thép hợp kim thấp loại C60/45 và thép có cường độ nhỏ hơn với số lượng không ít hơn 4 điểm ở kim loại mối hàn cũng như khu vực lân cận mối hàn trong 1 mẫu.

Các chỉ số quy định cơ tính của thép theo thiết kế.

Loại bỏ các mối hàn có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu. Khi đó chất lượng vật liệu hàn, chế độ và tay nghề thợ hàn phải được kiểm tra lại.

- 2.5.24. Mối hàn có khuyết tật phải được xử lý bằng các biện pháp sau: hàn đắp các đoạn mối hàn bị ngắt quãng, miệng hàn bị lõm, các khuyết tật khác của mối hàn vượt quá quy định phải được tẩy bỏ với chiều dài bằng kích thước khuyết tật cộng thêm vượt quá quy định phải tẩy sạch và hàn đắp, sau đó được tẩy lại để bảo đảm độ chuyển tiếp đều đặn từ kim loại đắp sang thép cơ bản.

Mối hàn hoặc đoạn mối hàn có khuyết tật sau khi xử lý cần phải được kiểm tra lại.

- 2.5.25. Kết cấu hàn có biến dạng dư vượt qua trị số cho trong bảng 8 phải được sửa chữa bằng các biện pháp nhiệt, cơ hoặc kết cấu giữa nhiệt và cơ cho phù hợp với điều từ 2.2.2 đến 2.2.5.

## 2.6. Gia công lỗ.

- 2.6.1. Tất cả các lỗ lắp ráp phải được gia công tại nhà máy theo đúng đường kính thiết kế, trừ những lỗ được bắn vẽ kết cấu quy định cho phép gia công lỗ với đường kính nhỏ hơn, sau đó có thể khoan để mở rộng theo đúng đường kính thiết kế.

Cho phép dùng phương pháp đột để gia công lỗ có đường kính danh định từ 10 đến 25mm đối với thép loại C60/45 có bê dày tối 10mm.

- 2.6.2. Đường kính bu long độ chính xác thấp, trung bình, đường kính bu long cường độ cao và đường kính lỗ tương ứng được quy định trong bảng 4.

Đường kính lỗ bu long độ chính xác cao, được quy định bằng đường kính thân bu long và cho phép có độ sai lệch ghi trong bảng 5.

**Bảng 4 – Quy định về đường kính bu lông và đường kính lỗ tương ứng**

Sản phẩm kim loại lỗ	Đường kính lỗ theo thiết kế (mm)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- Thân bulong độ chính xác trung bình.	-	12	(14)	-	16	-	20	-	(27)	30	36
- Lỗ bu lông cường độ thường	-	(13)	(15)	-	(17)	-	(21)	(25)	(25)	(31)	-
- Lỗ bu lông cường độ cao	-	15	-	-	19	-	23	28	-	)	39
	-	-	-	-	-	-	21	25	-	33	-
	-	-	-	-	-	-	23	28	-	31	-
	-	-	-	-	-	-	25	30	-	33	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-

**Chú thích:** Các số nằm trong ngoặc đơn (...) quy định cho trụ đỡ đường dây tải điện.

**Bảng 5 – Sai lệch cho phép về đường kính lỗ bu lông độc chính xác.**

Đường kính danh định lỗ, mm	Sai lệch cho phép, mm
Lớn hơn 12 đến 18	+ 0,24; 0
Lớn hơn 18 đến 30	+ 0,28; 0
Lớn hơn 30 đến 39	+ 0,34; 0

- 2.6.3. Khoan hoặc khoét rộng các lỗ lắp ráp chỉ được tiến hành sau khi đã kẹp chặt hoặc đã hàn các phần tử kết cấu.  
Cho phép khoan lỗ lắp ráp ở các chi tiết tổ hợp và ở các nhánh khi các phần tử kết cấu được tổ hợp trên bệ.  
Chỉ tiến hành khoét rộng lỗ sau khi đã tổ hợp xong và kiểm tra xong kích thước.
- 2.6.4. Chất lượng và độ sai lệch kích thước lỗ bu lông độ chính xác thấp, trung bình và lỗ bu lông cường độ cao phải thỏa mãn các yêu cầu ghi trong bảng 6.
- 2.6.5. Các lỗ gia công tại nhà máy dùng cho bu lông độ chính xác thấp, trung bình và lỗ bu lông cường độ cao phải đảm bảo các yêu cầu tổ hợp kết cấu sau đây:
- Ca lít đường kính phải nhỏ hơn đường kính danh định của lỗ 1,5mm và phải đút lọt 75% số lỗ. Nếu ít hơn 75% thì phải tổ hợp và kiểm tra lại;
  - Sau khi tổ hợp lại, nếu số lỗ đút lọt vẫn ít hơn 75% thì cho phép khoét lỗ rộng với đường kính lớn hơn, sau đó kiểm tra lại độ bền của liên kết bằng tính toán.
- 2.6.6. Chất lượng và vị trí các lỗ lắp ráp phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
- Phải có trên 85% ca lít đường kính xỏ qua được các lỗ lắp ráp. Nếu dưới 85% hoặc không thỏa mãn các yêu cầu ghi trong bảng 6 thì phải kiểm tra lại việc tổ hợp các phần tử kết cấu. Sau kiểm tra mà chất lượng vẫn không đáp ứng được yêu

cầu phải được tổ hợp tổng thể lại để sửa chỗ sai hỏng. Những kết cấu có lỗ lắp ráp đã được sửa chữa phải có ký hiệu riêng.

- Tiến hành kiểm tra song song khoảng cách các lỗ của một số mặt lắp ráp bằng giá tổ hợp, bằng thiết bị gá lắp hoặc bằng bộ cũ mẫu đặc biệt.

2.6.7. Việc nghiên cứu các lỗ khoan khoét rộng phải tiến hành trước khi tháo dỡ kết cấu tổ hợp tổng thể.

Phải tẩy sạch các ba via ở các mép lỗ.

**Bảng 6 - Chất lượng và độ sai lệch cho phép về lỗ bu lông độ chính xác thấp, trung bình và lỗ bu lông cường độ cao**

Tên gọi các sai lệch	Đường kính lỗ (mm)	Sai lệch cho phép (mm)	Số lượng sai lệch cho phép mỗi nhóm	
			Thép các bon	Tù thép loại C60/45 thép hợp kim thấp có cường độ nhỏ hơn
1. Sai lệch đường kính và độ ô van của lỗ bu lông	17	Từ 0 đến + 0,6 Từ 0 đến 1,5	Không hạn chế -nt-	Không hạn chế
2. Sút mẻ lỗ với kích thước lớn hơn 1mm và nứt ở mép lỗ	-	-	Đến 50%	Không hạn chế
3. Độ không trùng khít các lỗ khi lắp các chi tiết thành cụm nhỏ hơn 1mm. Từ 1 đến 1,5mm	-	-	Đến 10%	Đến 50%
4. Sai lệch độ khoét sâu	-	+0,4	Không hạn chế	Đến 10%

2.7. Sơn lót, sơn phủ, đánh dấu, nghiệm thu và giao hàng.

2.7.1. Toàn bộ kết cấu thép phải được sơn lót và sơn phủ tại xí nghiệp giao công theo chỉ dẫn của thiết kế.

2.7.2. Khi sơn lót và sơn phủ phải tuân theo các điều kiện sau:

- Trước khi sơn lót phải làm sạch các vết bẩn và dầu mỡ trên kết cấu;
- Chỉ tiến hành sơn lót sau khi đã kiểm tra độ sạch của kết cấu. Chỉ được sơn phủ sau khi đã kiểm tra chất lượng sơn lót. Khi sơn phải tuân theo chỉ dẫn kỹ thuật về sơn;
- Không được sơn lót và sơn phủ với bề rộng 180mm về hai phía đường hàn ở những vị trí có mối hàn lắp ráp, ở những vị trí có ghi trong bản vẽ và ở những bề mặt lắp ráp bu lông cường độ cao;
- Sơn lót và sơn phủ phải tiến hành khi nhiệt độ không khí không thấp hơn +5°C;
- Những phần kết cấu thép có đổ bê tông thì không sơn mà được quét một lớp vữa xi măng mỏng;

- g) Những kết cấu cuộn được phải sơn lót ngay tại nơi gia công bằng loại sơn chống khô;
- a) Phải sơn lót và sơn phủ các lớp mỏng, phẳng, không bị chảy và không để sót. Bề dày các lớp sơn được xác định theo chỉ dẫn kỹ thuật về sơn;
- i) Khi sơn bằng máy thì khí nén phải được làm sạch dầu, bụi và hơi ẩm.

**Chú thích:**

- 1) Nếu nơi gia công kết cấu có nhiệt độ thấp dưới  $+5^{\circ}\text{C}$  thì cho phép sơn lót và sơn phủ tại nơi lắp ráp có nhiệt độ cao hơn.
  - 2) Tại những đế cột không đổ bê tông có thể sơn lót và sơn phủ.
- 2.7.3. Các kết cấu đã gia công xong phải ghi số hiệu cho phù hợp bản vẽ kết cấu chi tiết.
- 2.7.4. Các kết cấu đã gia công xong phải được xí nghiệp gia công kiểm tra trước khi sơn lót, sau khi sơn lót và sơn phủ, phải được kiểm tra nghiệm thu chất lượng sơn.
- 2.7.5. Sai lệch kích thước các phần tử kết cấu và toàn kết cấu so với thiết kế không được vượt quá các trị số đã cho ở bảng 7 và bảng 8 của tiêu chuẩn này.
- 2.7.6. Xí nghiệp gia công phải cấp chứng chỉ cho kết cấu khi hoàn thành toàn bộ hay một bộ phận riêng biệt của hợp đồng gia công.
- 2.7.7. Khi vận chuyển, phần kết cấu nhô ra phải được kẹp chặt, còn những vị trí sẽ hàn lắp ráp thì phải được bảo vệ để không bị gỉ.
- 2.7.8. Các mép đầu mút chi tiết được gia công bằng phay và các bề mặt làm việc của khớp và gối xoay phải được bôi dầu mỡ. Ngoài ra các lỗ dùng cho khớp xoay cũng phải được bảo vệ không bị han gỉ bằng các nút gỗ.
- 2.7.9. Treo buộc, vận chuyển trong nhà máy và bốc dỡ các phần tử kết cấu thành phẩm phải thực hiện sao cho kết cấu hoặc chi tiết không bị biến dạng dư và xây xước. Không được treo buộc bằng xích trực tiếp lên bề mặt các chi tiết. Các chi tiết nhỏ cùng loại (giằng, chống...) phải được xếp buộc thành bó khi bốc dỡ chúng.

**Bảng 7 – Sai lệch cho phép về kích thước dài các chi tiết kết cấu.**

Các kích thước và công nghệ thực hiện các công đoạn	Sai lệch kích thước cho phép so với thiết kế (mm)							
	Các khoảng kích thước, (m)							
	< 1,5	1,5 đến 2,5	2,5 đến 4,5	4,5 đến 9	9 đến 15	15 đến 21	21 đến 27	> 27
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Các chi tiết lắp ráp								
1. Chiều dài và chiều rộng chi tiết								
a) cắt thủ công ô xy theo đường kẻ	2,5	3	3,5	4	4,5	5	-	-
b) Cắt nửa tự động và tự động ô xy theo khuôn mẫu hoặc bằng máy cắt theo đường kẻ	1,5	2	2,5	3	3,5	4	-	-

c) Cắt bằng máy trên bệ hoặc trong dây chuyền sản xuất	1	1,5	2	2,5	3	3,5	-	-
d) Cắt bằng bào hoặc phay	0,5	1	1,5	2	2,5	3		
2. Hiệu số chiều dài các đường chéo của tấm thép hàn								
a) Hàn giáp mép	-	-	4	5	6	-	-	-
b) Hàn chồng	-	-	6	8	10	-	-	-
3. Khoảng cách giữa tim các lỗ;								
a) Theo vạch dấu								
- Các lỗ biên	2	2,5	2,5	3	3,5	4	-	-
- Các lỗ kề nhau	1,5	-	-	-	-	-	-	-
b) Theo trực đường hoặc gia công trong sản xuất dây chuyền								
- Các lỗ biên	1	1	1,5	2	2,5	4	-	-
- Các lỗ kề nhau	0,7	-	-	-	-	-	-	-
II. Kích thước các phần tử kết cấu xuất xưởng								
1. Được tổ hợp trên bệ theo kích thước	3	4	5	7	10	12	14	17
2. Được tổ hợp trên bệ gá, trên cung cụ gá có chốt định vị và trên giá sao chép có chốt định vị	2	2	3	5	7	8	9	10
3. Kích thước (dài rộng) giữa các bệ mặt phay	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
4. Bề rộng các tấm đáy gia công bằng phương pháp cuộn và được hàn khi lắp ráp.								
a) Giáp mép	-	-	-	7	10	12	-	-
b) Cơi chống	-	-	-	11	16	19	-	-
III. Khoảng cách giữa các nhóm lỗ								
1. Khi gia công đơn chiếc và được tổ hợp theo đường kẻ đã vạch	3	4	5	7	10	12	14	15
2. Khi gia công đơn chiếc và tổ hợp theo các chốt định vị	2	2	3	5	7	8	9	10
3. Khi khoan theo đường khoan	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4

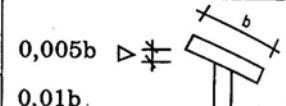
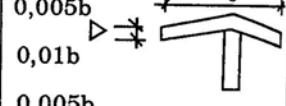
**Chú thích:**

1) Kích thước ở mục I.1.c, d; I.2.a; II.4.a; III phải đo bằng thước cuộn có độ chính xác cấp 2.

Kích thước ở mục khác phải đo bằng thước cuộn có độ chính xác cấp 3.

2) Đối với mép trống ở mục I.1.a-đ, cho phép sai lệch kích thước +5mm.

Bảng 8 - Sai lệch cho phép về hình dạng các chi tiết kết cấu

Tên gọi các sai lệch	Độ sai lệch cho phép về hình dạng các chi tiết xuất xưởng
1	2
I. Độ cong các chi tiết	
1. Khe hở các tấm thép và thước thép dài 1m	1,5mm
2. Khe hở giữa dây kéo căng và cạnh thép góc, cánh hoặc thành thép hình chữ "U" chữ "H" ( $l$ là chiều dài chi tiết)	0,001 $l$ nhưng không lớn hơn 10mm
II. Sai lệch đường mép các chi tiết thép tấm so với lí thuyết	
1. Khi hàn giáp mối	2mm*
2. Khi hàn gối chồng, hàn góc và hàn góc chữ T	5mm*
III. Sai lệch khi uốn	
1. Khe hở giữa mấu cù có cung dài 1,5m và bề dày mặt tấm thép, cánh hoặc cạnh thép hình được uốn.	
a) Ở trạng thái nguội	2mm
b) Ở trạng thái nóng	3mm
2. Độ ô van (hiệu số đường kính) của hình tròn trong các kết cấu tấm lớn ( $D$ là đường kính hình tròn)	
a) Ở ngoài mối nối giáp mối	0,005D
b) Ở mối nối giáp mối khi lắp ráp	0,003D
IV. Biến dạng của các phần tử kết cấu xuất xưởng	
1. Độ vênh cánh ( $V$ ) của chi tiết có tiết diện hình chữ "T" hoặc "H" của mối hàn giáp mối và ở chỗ tiếp giáp	0,005b  0,01b
2. Độ vênh cánh ( $V$ ) ở các vị trí khác	
3. Độ vênh cánh ( $V$ ) hình nấm của các chi tiết có tiết diện chữ "T" hoặc chữ "H" của mối hàn giáp mối và ở các chỗ tiếp giáp	0,005b  0,01b 0,005b
4. Độ vênh cánh hình nấm ( $V$ ) ở vị trí khác	
5. Độ vênh cánh trên của đàm cầu trực như mục IV.1 và IV.3	
6. Độ xoắn của các phần tử kết cấu ( $l$ là chiều dài phần tử kết cấu)	0,001 $l$ , nhưng không lớn hơn 10 mm
7. Độ cong vênh ở bụng đàm khi có sườn gia cường đứng ( $h$ là chiều cao bụng đàm)	0,006 $h$
8. Độ cong vênh ở bụng đàm khi không có sườn gia cường đứng ( $h$ là chiều cao bụng đàm)	0,003h
9. Độ cong vênh ở bụng đàm dưới cần trục ( $h$ là chiều cao bụng đàm)	0,003h
10. Độ võng của các phần tử kết cấu ( $l$ là chiều dài của phần tử kết cấu)	1/750l, nhưng không lớn hơn 15mm

V. Các sai lệch khác	3mm
1. Độ lệch trục định vị cốt thép trong các phần tử kết cấu dạng lưỡi	
2. Độ sai lệch góc tang của bê mặt phay	1/1500

**Chú thích:**

- 1) Các trị số có dấu (\*) tương ứng với khe hở cho phép theo TCVN – 75 (mỗi hàn hổ quang điện bằng tay. Kiểu kích thước cơ bản) nhưng không lớn hơn trị số ghi trong bảng 8 của tiêu chuẩn này.
- 2) Khe hở giữa bê mặt phay và cạnh của thước thép không được lớn hơn 0,3mm.

**3. Lắp ráp kết cấu thép.**

## 3.1. Chỉ dẫn chung.

- 3.1.1. Lắp ráp kết cấu thép cần phải theo đúng thiết kế.
- 3.1.2. Công việc thi công lắp ráp tiếp theo chỉ được phép tiến hành sau khi đã làm xong mọi công việc tổ hợp, hàn và lắp bu lông.
- 3.1.3. Quá trình lắp ráp kết cấu thép nên được cơ giới hóa, như vận chuyển, tổ hợp khuyếch đại và lắp đặt....
- 3.1.4. Hướng dẫn lắp ráp phải do người được phép thi công lắp ráp đảm nhiệm.
- 3.1.5. Phương pháp lắp ráp chủ yếu nên lắp ráp theo blôc lớn (kể cả phương pháp lắp ráp dây chuyền), phương pháp này không chỉ dành riêng cho kết cấu thép và áp dụng cho cả lắp ráp các phần khác của nhà và công trình.
- 3.1.6. Trong lắp ráp, tất cả các công việc cắt, nắn, uốn, tổ hợp khuyếch đại, hàn, tạo lỗ phải tuân theo các quy định của tiêu chuẩn này.
- 3.1.7. Trong quá trình thi công, phải ghi nhật ký công việc lắp ráp, hàn và lắp bu lông cường độ cao.

## 3.2. Công tác chuẩn bị và các yêu cầu về móng.

- 3.2.1. Chuẩn bị cần thiết cho công tác lắp ráp (dụng nhà tạm, công trình phụ, lắp đặt đường ray, đường ô tô, đường cho cầu, đường điện, mặt bằng lắp ráp...) phải được tiến hành trước khi lắp ráp và theo đúng các yêu cầu về tổ chức thi công.  
Các thiết bị lắp ráp phải được tập kết và vận hành thử trước khi lắp ráp.
- 3.2.2. Chỉ cho phép bắt đầu thi công lắp ráp sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng và vị trí các gối tựa kết cấu thép của toàn bộ công trình hay từng phần kết cấu riêng biệt theo biện pháp thi công đã được duyệt.
- 3.2.3. Số hiệu trục định vị lắp ráp được ghi ở phía ngoài đường biên của trục gối kết cấu. Sự phân bố các trục định vị và các mốc chuẩn bị phải được tiến hành theo đúng yêu cầu trắc đạc trong xây dựng.
- 3.2.4. Sai lệch vị trí các trục định vị của móng và vị trí của các trụ đỡ khác so với kích thước thiết kế được quy định trong bảng 9.
- 3.2.5. Các chi tiết đặt sẵn và các bu lông neo dùng để kẹp chặt và lắp ráp kết cấu phải được đặt và đổ bê tông đồng thời với việc làm móng.
- 3.2.6. Việc dựng cột trên móng thực hiện như sau:

- a) Trước khi dựng loại cột đã phay ở mặt gối tựa, căn chỉnh và trám vữa xi măng cho tấm gối.
  - b) Đối với các loại cột đã phay ở mặt gối tựa, có thể dựng ngay cột trên mặt móng mà không cần trám vữa xi măng nếu đá đạt đến cao trình thiết kết chân cột;
  - c) Đối với các loại cột khác, trước khi dựng, phải lắp đặt, căn chỉnh, chi tiết gối đỡ (đặt sẵn trong móng) và trám vữa xi măng.
- 3.2.7. Sai lệch mặt móng, tấm gối, trụ đỡ kết cấu và vị trí bu lông neo không được vượt quá giá trị trong bảng 10.

**Bảng 9 – Sai lệch cho phép trực định vị móng và trụ đỡ**

Kích thước giữa các trục m	Sai lệch cho phép đối với kết cấu mm	
	Tổ hợp trên bệ theo kích thước bu lông hoặc trên bộ gá có chốt định vị	Được phay ở mặt gối tựa
< 9	3	2,5
Từ 9 đến 15	4	3
Từ 15 đến 21	5	3,5
Từ 21 đến 27	6	4
Từ 27 đến 33	7	4,5
> 33	5,5 n	4n

**Chú thích:** n - số lần đo bằng thước dây dài 20m,  $n \leq 1/20$

l - khoảng cách giữa các trục.

**Bảng 10 – Sai lệch cho phép mặt móng, tấm gối, trụ đỡ kết cấu và vị trí bu lông neo**

Sai lệch	Trị số sai lệch cho phép
Mặt phẳng trên của gối (theo điều 3.2.6.a)	
a) Theo chiều cao	1,5mm
b) Theo độ nghiêng	1/1500
Bề mặt móng (theo điều 2.6.b và độ cao các chi tiết gối theo điều 3.2.6.c)	
a) Theo chiều cao	5
b) Theo độ nghiêng	1/1000
Xê dịch vị trí bu lông neo khi:	
a) Bu lông ở trong đường biên của gối đỡ kết cấu	5mm
b) Bu lông neo ở ngoài đường biên của gối đỡ kết cấu	10mm
Sai lệch độ cao tính tới đầu mút của bu lông neo	+ 20; - 0mm
Sai lệch chiều dài đoạn ren của bu lông neo	+ 30; - 0mm

- 3.2.8. Trong quá trình lắp ráp phải bảo vệ các bước ren của bu lông neo không bị gỉ và hư hỏng.
- 3.2.9. Việc gắn chặt móng với phần gối của kết cấu bằng vữa xi măng chỉ cần tiến hành sau khi được đơn vị lắp ráp cho phép.
- 3.3. Bảo quản và chuyển giao kết cấu.
- 3.3.1. Toàn bộ kết cấu để ở kho phải được:
- Phân loại theo hạng mục công trình, theo chủng loại mác thép và theo thứ tự lắp ráp;
  - Kiểm tra lại (nếu có hư hỏng thì phải sửa chữa);
  - Chuẩn bị sẵn sàng để lắp ráp làm sạch gỉ, hơi ẩm, bôi mỡ vào những phần gối đỡ, vạch các đường trục trên các phần tử kết cấu đánh dấu trọng tâm và vị trí treo buộc.
- 3.3.2. Bốc dỡ, bảo quản và vận chuyển kết cấu phải tránh gây hư hỏng kết cấu và lớp sơn. Không được quăng ném kết cấu khi bốc dỡ.
- 3.3.3. Xếp đặt kết cấu vào kho hoặc lên phương tiện vận chuyển.
- Phải đảm bảo chắc chắn trên các tấm kê lót. Khoảng cách giữa các tấm kê lót phải đảm bảo không gây biến dạng dư cho kết cấu. Trong các đống xếp nhiều tầng, giữa các phần tử kết cấu phải dùng các tấm để ngăn và kê theo tầng và theo phương đứng;
  - Các dàn, đầm và thép đã được uốn phải được bảo quản ở vị trí thẳng đứng;
  - Không được đặt kết cấu sát mặt đất;
  - Không để đọng nước trên kết cấu;
- 3.3.4. Nếu kết cấu có chỗ hư hỏng cần được gia cường hoặc thay thế bằng chi tiết mới phải được sự thỏa thuận với thiết kế.
- 3.3.5. Kết cấu khi lắp ráp phải sạch gỉ, hơi ẩm, mỡ, sơn và các tạp chất phi kim loại khác. Nếu kết cấu làm sạch bằng cách phun cát thì phải tẩy sạch hết lớp bị ô xy hóa và các bề mặt tiếp nối khi lắp ráp, phải kiểm tra độ sạch trước khi lắp ráp kết cấu.
- 3.4. Lắp đặt kết cấu và tổ hợp các liên kết lắp ráp.
- 3.4.1. Khi lắp ráp kết cấu đảm bảo:
- Tính ổn định và bất biến của các phần đã lắp ráp trong các giai đoạn lắp ráp;
  - Tính ổn định và độ bền của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng lắp ráp;
  - An toàn trong quá trình lắp ráp;
- Khi lắp ráp các phần của nhà hoặc công trình phải bắt đầu từ tấm panen giằng hoặc từ các thành giằng ổn định.
- 3.4.2. Trong quá trình lắp ráp phải đảm bảo sự ổn định cho kết cấu bằng cách thực hiện đúng trình tự lắp ráp các phần tử đứng và ngang, lắp giằng cố định hoặc tạm thời theo yêu cầu trong bản vẽ hoặc theo phương án thi công.
- Khi lắp ráp kết cấu tầng trên của công trình phải tiến hành cố định các phần tử kết cấu ở tầng dưới theo phương án thi công.
- 3.4.3. Các phần tử kết cấu trước khi nâng để mang đi lắp ráp phải làm sạch chất bẩn, hơi ẩm và sơn lại những chỗ hư hỏng.

- 3.4.4. Khi nâng các kết cấu đã bị cong cần phải có dụng cụ gá hoặc gia cường nhằm chống biến dạng dư cho kết cấu.
- 3.4.5. Trước khi tháo khỏi móc cẩu, các phần tử kết cấu phải được cố định chắc chắn bằng bu lông, bằng chốt, hàn đính, đồng thời phải dùng các thanh giằng, thanh chống, thanh neo cố định hoặc tạm thời theo phương án thi công.
- 3.4.6. Khi lắp đặt kết cấu, các lỗ liên kết bu lông có độ chính xác cao phải được lắp bằng bu lông tạm. Số lượng bu lông lắp tạm không được ít hơn  $1/3$  tổng số lỗ. Nếu trong một mắt kết cấu có số lỗ ít hơn hoặc bằng 5 thì số bu lông lắp tạm không ít hơn 2. Các lỗ liên kết bằng bu lông có độ chính xác trung bình và thấp cũng phải lắp bằng bu lông tạm với số lượng như trên.
- 3.4.7. Trong liên kết hàn lắp ráp có tính đến tác dụng của tải trọng lắp ráp thì số lượng tiết diện và chiều dài các điểm hàn đính phải xác định bằng tính toán. Còn trong liên kết không chịu tải trọng lắp ráp thì quy định chiều dài hàn đính không nhỏ hơn 10% chiều dài mối hàn thiết kế, nhưng không ngắn hơn 50mm.
- 3.4.8. Lắp đặt, điều chỉnh và cố định kết cấu phải được kiểm tra bằng dụng cụ và theo tiến trình lắp ráp từng phần không gian cứng của công trình.
- 3.4.9. Hàn và lắp ráp các bu lông cố định trong chỉ được thực hiện sau khi đã kiểm tra độ chính xác của vị trí lắp đặt kết cấu trong công trình.
- 3.4.10. Chỉ được phép gá lắp palang, hệ thống dây dẫn và các thiết bị cầu trục vào kết cấu đã lắp đặt khi biện pháp thi công này được cơ quan thiết kế đồng ý.
- 3.4.11. Việc lắp ráp các chi tiết của thiết bị điện, đường ống công nghệ, hệ thống tín hiệu... vào kết cấu phải được sự đồng ý của cơ quan thiết kế.
- 3.4.12. Lắp ráp nhà và công trình kích thước lớn phải tiến hành đồng bộ giữa từng lỗ và phần không gian cứng cùng với việc lắp đặt tất cả các chi tiết kết cấu. Đồng thời cho phép được thực hiện các công việc tiếp theo trên từng phần hoặc блок đã lắp xong. Kích thước các khối không gian cứng được xác định theo phương án thiết kế thi công.
- 3.5. Liên kết bằng bu lông có độ chính xác thấp, trung bình và cao.
- 3.5.1. Đầu bu lông và êcu của bu lông thường và bu lông neo phải bắt chặt khít với các phần tử kết cấu và rỗng đen (không quá 2 cái ở đầu và 1 cái ở êcu). Nếu có tiếp xúc với mặt phẳng nghiêng thì phải đặt các rỗng đen xiên. Cần chú ý rằng, phần thân cẩu bu lông cố định nhô ra khỏi lỗ phải là phần đã được ren và sau khi bắt chặt bu lông phải có ít nhất 1 vòng ren nhô ra khỏi êcu.
- 3.5.2. Việc xiết chặt êcu ở các bu lông cố định và bu lông neo phải theo đúng chỉ dẫn trong bản vẽ thi công bằng cách đặt các êcu hầm.  
Độ xiết chặt bu lông cố định phải được kiểm tra bằng cách gõ búa, bu lông không bị rung hoặc lệch dịch. Độ xiết chặt được kiểm tra theo quy định ở điều 2.4.4.
- 3.6. Liên kết bằng bu lông cường độ cao.
- 3.6.1. Trước khi lắp bu lông cường độ cao phải làm sạch về mặt các chi tiết, hoặc bằng ngọn lửa (khi bề dày thép không nhỏ hơn 5mm và chú ý không làm thép bị quá nhiệt), hoặc bằng chốt thép.  
Phải kiểm tra bề mặt đã gia công trước khi liên kết bu lông cường độ cao.
- 3.6.2. Độ so lech bề dày giữa các chi tiết giáp mồi được kiểm tra bằng thước và que dò. Việc kiểm tra này được tiến hành ở dây lỗ đầu tiên. Nếu độ lech nằm trong khoảng từ 0,5 đến 3mm thì mép chi tiết bị lôi lên phải được vát với độ dốc 1/10.

- Không cho phép vát bằng ô xy hoặc bằng hồ quang không khí. Nếu độ so lèch lớn hơn 3mm thì phải dùng các tấm đệm thép có cùng mác với thép kết cấu.
- 3.6.3. Liên kết bằng bu lông cường độ cao phải được tổ hợp bằng bu lông cố định. Không được phép dùng các bu lông tạm thời.
- 3.6.4. Thợ lắp ráp bu lông cường độ cao phải được chuyên trách hoá.
- 3.6.5. Bu lông cường độ cao, ê cu và ròng đèn cần được làm sạch các chất bẩn, dầu mỡ trước khi lắp ráp.
- 3.6.6. Phải đảm bảo độ xiết của bu lông theo thiết kế bằng clé lực, êcu được xiết tới mô men xoắn tính toán hoặc tới một góc đã quy định. Clé lực gồm 2 loại, clé thuỷ lực và clé cơ học. Phải hiệu chuẩn clé 2 lần trong ca làm việc (ở đầu và giữa ca).
- 3.6.7. Trình tự xiết bu lông cường độ cao phải bảo đảm độ chặt khít của toàn cụm.
- 3.6.8. Phải đặt các ròng đèn đã được xử lý nhiệt ở êcu và đầu bu lông cường độ cao như sau: Một cái ở êcu và một cái ở đầu bu lông.
- 3.6.9. Khi êcu đã được xiết chặt tới một góc quy định thì không được xiết thêm nữa.
- 3.6.10. Trong kết cấu vừa có liên kết bu lông vừa có liên kết hàn thì chỉ được phép hàn sau khi đã lắp và xiết chặt toàn bộ bu lông.
- 3.6.11. Sau khi xiết chặt bu lông, thợ lắp ráp phải ghi rõ số hoặc ký hiệu của mình vào đó.
- 3.6.12. Độ xiết của bu lông phải được kiểm tra 100% đối với liên kết có số bu lông không quá 5 cái, liên kết có từ 6 đến 20 bu lông kiểm tra không ít hơn 5 cái, liên kết có nhiều hơn 20 bu lông kiểm tra 25% số bu lông.
- Nếu khi kiểm tra phát hiện dù chỉ một bu lông có độ xiết chặt không đạt yêu cầu thì phải kiểm tra 100% số bu lông, đồng thời phải xiết chặt thêm bu lông tới trị số quy định.
- Kiểm tra xong các đầu bu lông phải được sơn lại. Phải ghi vào nhật ký công trình việc chuẩn bị các mép chi tiết và lắp ráp bu lông cường độ cao.
- 3.7. Tạo ứng suất trước trong kết cấu.
- 3.7.1. Trước khi tạo ứng suất trước trong kết cấu, cáp thép phải được kéo căng với một lực bằng 0,5 lần lực kép đứt.
- 3.7.2. Đối với kết cấu được tạo ứng suất trước bằng cách kéo căng thì phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
- Kép căng các phần tử làm bằng cáp thép trên bệ trên bệ với lực lớn hơn 20% lực thiết kế và giữ ở trạng thái này trong thời gian 1 giờ. Việc kéo căng cáp trong khi lắp ráp cần được ghi chép bằng văn bản, còn kéo căng tại xí nghiệp gia công cần có dấu của bộ phận KCS.
  - Tạo ứng suất cho kết cấu theo trình tự kéo căng cáp tới 50% ứng suất thiết kế và giữ ở trạng thái này trong thời gian 10 phút để quan sát, đo, sau đó kéo căng thép tới ứng suất thiết kế, sai lệch cho phép về ứng suất ở các bước kéo căng là 5%. Trong trường hợp đặc biệt, khi được thiết kế cho phép có thể kéo căng cáp theo nhiều bước cho tới ứng suất thiết kế;
  - Kiểm tra trạng thái của kết cấu được tiến hành trong quá trình lắp ráp ở mọi thời điểm trung gian và thời điểm kết thúc.
- 3.7.3. Ứng suất trước của kết cấu được tạo bằng phương pháp uốn cong phải kiểm tra bằng cách đo thuỷ chuẩn vị trí gối ở các điểm quy định, cũng như thuỷ chuẩn kích thước hình học kết cấu. Các sai lệch cho phép phải phù hợp với thiết kế.

- 3.7.4. Trong kết cấu ứng suất trước, không được phép hàn ở vị trí gần bó thép sợi cũng như các vị trí mà thiết kế không cho phép.
- 3.7.5. Không được phép sử dụng thiết bị kéo căng nếu không có lý lịch ghi các số liệu hiệu chuẩn của thiết bị đó.
- 3.7.6. Người phụ trách tạo ứng suất trước cho kết cấu phải được đào tạo kỹ thuật về chuyên môn này.  
Quá trình tạo ứng suất trước và việc kiểm tra ứng suất phải được ghi vào nhật ký thi công.
- 3.8. Sơn phủ kết cấu thép.
- 3.8.1. Kết cấu thép trước khi sơn phủ hoặc sơn lại phải làm sạch vết gỉ, hơi ẩm, dầu mỡ, các chất bẩn và chõ sơn còn sót lại. Tuy nhiên những chõ sơn lót còn tốt (không bị rạn nứt, không bị han gỉ ở bề mặt và ở dưới lớp sơn còn bám dính tốt vào mặt thép....) thì không sơn lót lại.
- 3.8.2. Những chõ sơn lót hoặc sơn phủ bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển và trong lắp ráp phải được làm sạch và sơn lại. Các nút và các chõ giáp mối của liên kết sau khi lắp ráp xong cũng phải được sơn lại.

#### 4. Nghiệm thu kết cấu thép.

##### 4.1. Công tác nghiệm thu kết cấu thép.

Công tác nghiệm thu kết cấu thép được tiến hành ngay sau khi kiểm tra các quá trình gia công tổ hợp và lắp ráp kết cấu ở các giai đoạn:

- a) Gia công chi tiết kết cấu;
- b) Tổ hợp các phần tử và tổ hợp kết cấu;
- c) Hàn và lắp bu lông;
- d) Tổ hợp tổng thể hoặc lắp thử;
- e) Tạo ứng suất trong kết cấu;
- f) Đánh gỉ bề mặt kết cấu để sơn;
- g) Sơn lót và sơn phủ;
- h) Tổ hợp khuyếch đại và lắp đặt;
- i) Thủ nghiệm kết cấu.

##### 4.2. Hồ sơ nghiệm thu kết cấu thép gồm:

- a) Bản vẽ kết cấu và bản vẽ kết cấu chi tiết;
- b) Văn bản thay đổi thiết kế khi gia công và lắp ráp;
- c) Danh sách và số hiệu thợ hàn có chứng chỉ hợp cách đã hàn kết cấu;
- d) Danh sách và số hiệu thợ lắp ráp có chứng chỉ hợp pháp đã lắp ráp bu lông cường độ cao;
- e) Văn bản nghiệm thu về móng, gối đỡ kết cấu và chi tiết đặt sẵn;
- f) Các chứng chỉ về vật liệu thép, vật liệu hàn, sơn;
- g) Văn bản về tổ hợp và hàn đính lắp ráp;
- h) Văn bản kết quả kiểm tra chất lượng hàn;
- i) Văn bản đánh giá trước khi sơn;
- j) Văn bản hoàn công (saí lệch kích thước, độ cong vênh, độ võng của kết cấu);

- k) Văn bản thử nghiệm kết cấu (nếu có);
- l) Văn bản tạo ứng suất trước kết cấu (nếu có);
- m) Văn bản kiểm tra chất lượng sơn;
- n) Nhật ký thi công (ghi rõ sự thay đổi về thiết kế, diễn biến thi công và công tác hàn, lắp ráp....).